



vue intérieure

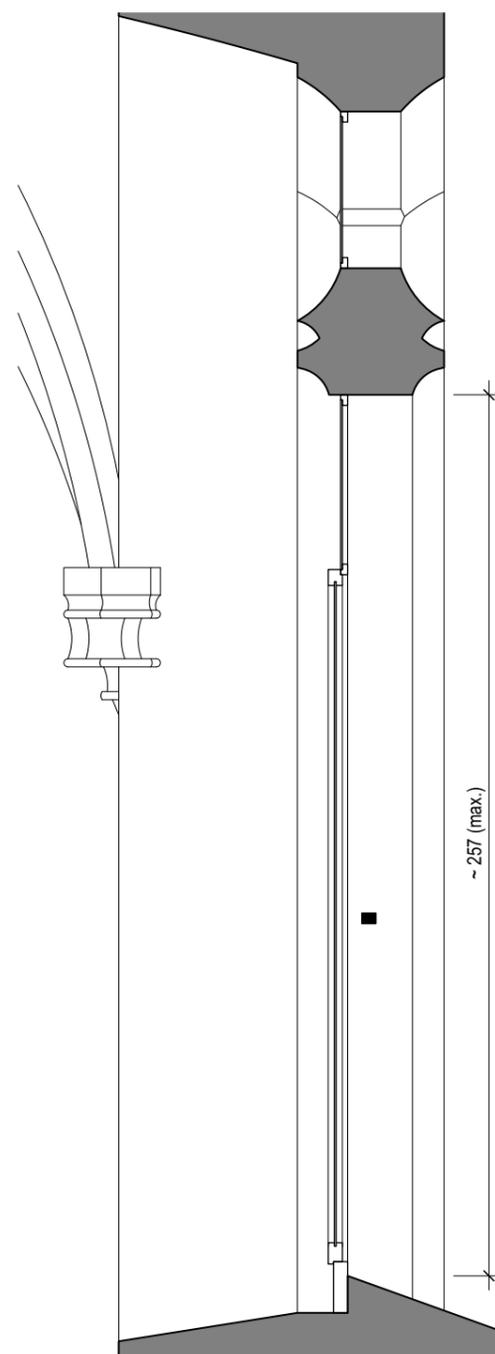


coupe

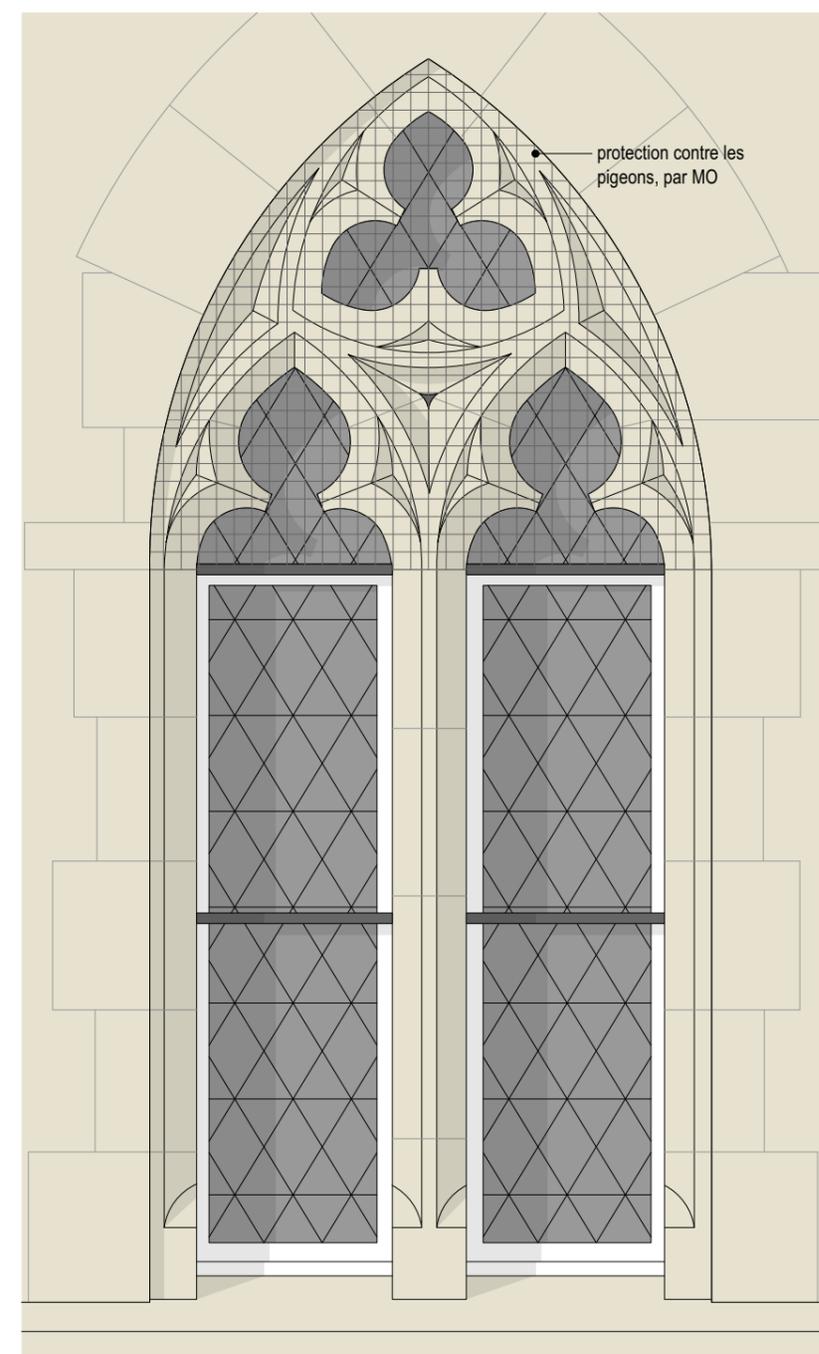

vue extérieure

protection contre les pigeons, par MO

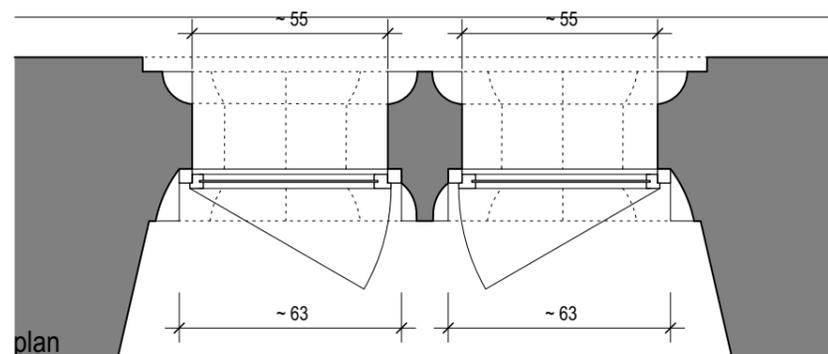

plan

FE_090 à 092 (3 pces)

Restauration de fenêtres en bois,
2 vantaux avec ouverture à la française,
rosace et moulures en partie supérieure,
verres au plomb simples et menuiseries peintes :

VM env. 2 x 55.0 x 257.0 cm
rosace différente pour chaque fenêtre

Ferrements existants conservés :
- fiches à équerres et tournets
- raidisseurs extérieurs en métal

Préparations, ponçage et peinture des boiseries par le menuisier.

Travaux exécutés sur place :
- dépose complète des cadres et vantaux

Travaux sur vantaux exécutés en atelier :
- remplacement des pièces de bois en mauvais état
- masticage des vitraux
- plombs de bord à refaire (36 m¹)

ETAGE 2 - FENETRES FE_090 A FE_092